

MP SENSOR

9999500_PTouch_qs_2_c



P.Touch

Quickstart

MP-Sensor GmbH
Albstraße 13
D-73765 Neuhausen a.d.F.
www.mp-sensor.de

Printed in Germany (2021-12) • All rights reserved Subject to change without notice



<https://www.mp-sensor.de/produkte/drucksensoren-vakuumsensoren/>

DEUTSCH ENGLISH

Dieses Dokument gilt nur in Verbindung mit der zugrun- de liegenden Betriebsanleitung des verwendeten P.Touch. Die Betriebsanleitung können Sie unter www.mp-sensor.de herunterladen.

This document is only valid in conjunction with the original operating instructions for the corresponding P.Touch. You can obtain the operating instructions at www.mp-sensor.de/en.

Sicherheit Safety Notes

- Das Gerät nicht im Bereich des Personen- und Maschinenschutzes einsetzen.
- Der P.Touch ist kein Sicherheitsmodul gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Der maximal zulässige Überdruck darf nicht überschritten werden.
- Beachten Sie zudem die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Gerät sind unzulässig.
- Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen.
- Unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Funktionsstörungen in Ihrer Applikation führen.
- Drucksensoren der Serie P.Touch sind für Medien der Fluidgruppe 2 bestimmt.

- Do not use the device in the area of personal and machine safety.
- The P.Touch is not a safety module according to the EU Machinery Directive.
- Connection, mounting, and setting may only be performed by trained specialists.
- The maximum permitted overpressure must not be exceeded.
- Also comply with the national safety and accident prevention regulations.
- Repairs may only be carried out by the manufacturer. Any intervention in or changes to the device are not permitted.
- Wiring work and the opening and closing of electrical connections may only be carried out when the power is switched off.
- Incorrect handling or improper use can lead to malfunctions in your application.
- Pressure sensors of the P.Touch series are intended for media of fluid group 2.

Wartung Maintenance

Der P.Touch ist wartungsfrei. Wir empfehlen:

- Verschraubungen und Steckverbindungen sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

The P.Touch is maintenance-free. We recommend:

- checking the screw connections and plug-in connections regularly.

Rücksendung Returns

Säubern Sie ausgebaute Geräte vor der Rücksendung, um unsere Mitarbeiter und die Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen. Eine Überprüfung ausgefallener Geräte kann nur erfolgen, wenn das vollständig ausgefüllte Rücksendeformular vorliegt. Eine solche Erklärung beinhaltet alle Materialien, welche mit dem Gerät in Berührung kamen, auch solche, die zu Testzwecken, zum Betrieb oder zur Reinigung eingesetzt wurden. Das Rücksendeformular finden Sie auf www.mp-sensor.de.

Clean removed devices before returning them in order to protect our employees and the environment from dangers posed by residue from measured media. Faulty devices can only be examined when accompanied by a completed return form. This form includes information about all materials which have come into contact with the device, including those which were used for testing purposes, operation, or cleaning. The return form can be found on www.mp-sensor.de/en.


Entsorgung Disposal

Entsorgen Sie Gerätekomponten und Verpackungsmaterialien entsprechend den einschlägigen landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften des Anliefergebietes. Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

Dispose of device components and packaging materials in accordance with the relevant national waste treatment and disposal regulations of the delivery area. The devices must be disposed of properly and do not belong in regular domestic waste.

Elektrischer Anschluss Electrical connection

- Betreiben Sie den P.Touch nur über eine Versorgung mit sicherer Trennung vom Netz (PELV nach DIN VDE 0100-410, IEC 60364-4-41, HD 60364.4.41, EN 60079-14).
- UL: nur mit "Class 2" Stromversorgung verwenden.
- Montieren Sie den M12-Steckanschluss sorgfältig, um die Schutzart IP67 / IP68 sicherzustellen.
- Beachten Sie die Pin-Belegung (siehe unten).
- Der Drucksensor besitzt zwei Signalausgänge, die gemäß Pin-Belegung verdrahtet werden können.
- Only operate the P.Touch via a supply with secure disconnection from the circuit (PELV according to DIN VDE 0100-410, IEC 60364-4-41, HD 60364.4.41, EN 60079-14).
- UL: use with class 2 source only.
- Carefully mount the M12-plug connector, in order to ensure the enclosure rating IP67 / IP68.
- Consider the pin assignment (see below).
- The pressure sensor has two signal outputs which can be wired according to the pin-assignment.

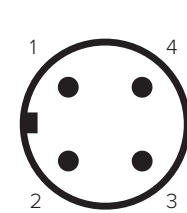


Kontakt / Contact	Benennung/ Identification	Aderfarbe/ Wire Color	Beschreibung/ Description
1	L+	braun /brown	Versorgungsspannung / Power supply
2	OUT 2	weiß / white	Ausgang 2 (konfigurierbar) digital: PNP / NPN / PushPull analog: V / mA, skalierbar Output 2 (configurable) digital: PNP / NPN / PushPull analog: V / mA, scalable
3	L -	blau / blue	Masse, Bezugsmasse für Stromausgang / Ground, reference ground for current output
4	OUT 1	schwarz / black	Ausgang 1 digital: PNP / NPN / PushPull oder IO-Link-Kommunikation Output 1 digital: PNP / NPN / PushPull or IO-Link communication

Einbaubedingungen Installation conditions


- Bei Montage/Demontage des Sensors muss die Anlage drucklos sein.
- Den Montageort leicht zugänglich und möglichst frei von Vibrationen halten.
 - Die Sensoren dürfen in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Die Anzeige des Displays ist im Menü um 180° drehbar.
 - Umgebungstemperatur beachten ("Technische Daten").
 - Geräte nicht an einer Stelle montieren, an der hohe Druckimpulse wirken können. Druckimpulse können zusätzlich mit einer optional erhältlichen Drossel (siehe „Zubehör“) abgemindert werden.
 - Das maximale Anziehdrehmoment bei der Befestigung des Sensors beträgt 35 Nm
 - Das Gehäuse lässt sich in montiertem Zustand um 350° drehen / ausrichten.
- When installing/uninstalling the sensor the system must be depressurised.
- The mounting location site shall be easily accessible and free of vibration.
 - The sensors may be mounted in any orientation. The display can be rotated 180° within the menu.
 - The ambient temperature shall not exceed the specified limits („Technical Data“).
 - Do not mount the devices at a location where high pressure peaks can occur. Pressure peaks can be additionally reduced with an optionally available throttle (see "Accessories").
 - The maximum tightening torque for mounting the sensor is 35 Nm
 - The housing can be rotated / aligned by 350° in mounted condition.

Inbetriebnahme Start-Up

- Nach Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.
- Standardmäßig wird folgender Home-Screen angezeigt:
- After switching on the supply voltage, the device automatically starts operating.
- By default, the following home screen is displayed:

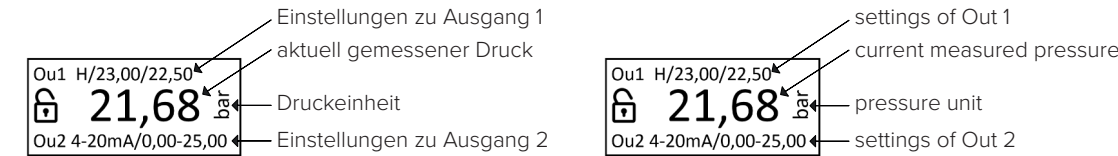


- Durch Wischen nach oben / unten sind (nach dem Entsperren) folgende 4 Home-Screens einstellbar:
- The following 4 home screens can be set by swiping up or down (after unlocking):

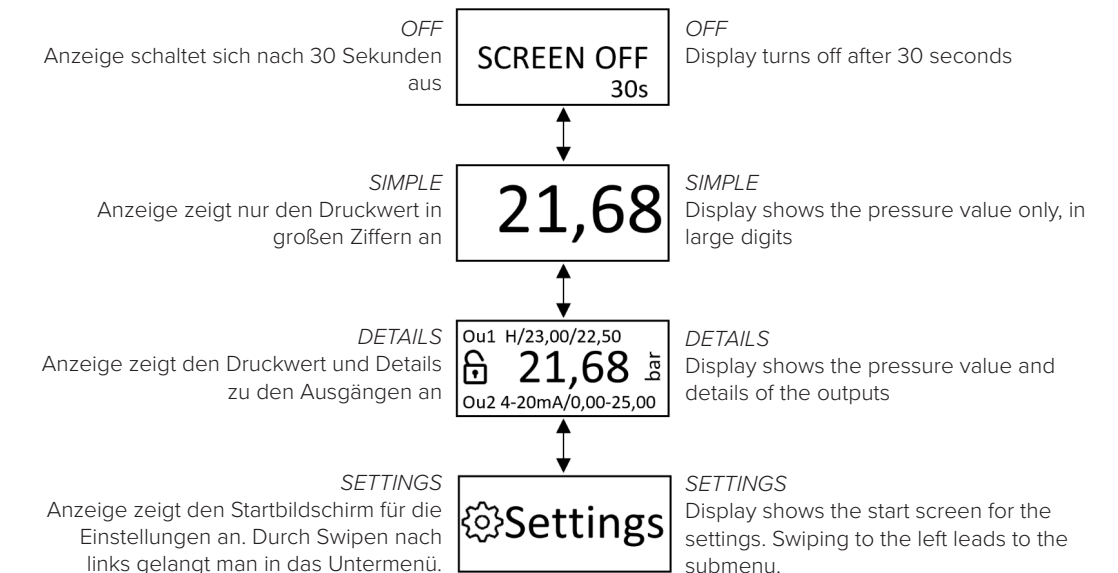


Bedienung Operation

- Anstatt mit einer 3-Tasten Bedienung lässt sich der P.Touch ausschließlich über Wischgesten steuern.
- Mittels Wischgesten nach oben / unten oder links / rechts kann man durch das Menü navigieren und Parameter einstellen.
- Es ist keine Bestätigung von verstellten Parametern erforderlich, ein Weiter- oder Zurückwischen speichert die geänderten Parameter automatisch ab.
- Verschiedene Parameter wie z.B. die Schaltpunkte oder Schaltverzögerungen werden über ein virtuelles Scrollrad verstellt, welches wie folgt aufgebaut ist:
- Instead of a 3-button operation, the P.Touch can be controlled solely using swipe gestures.
- By swiping up / down or left / right, you can navigate through the menu and adjust parameters.
- No confirmation of adjusted parameters is required, swiping forward or backward automatically saves the changed settings.
- Various parameters such as the switching points or switching delays are adjusted by a virtual scroll wheel, which is implemented as follows:

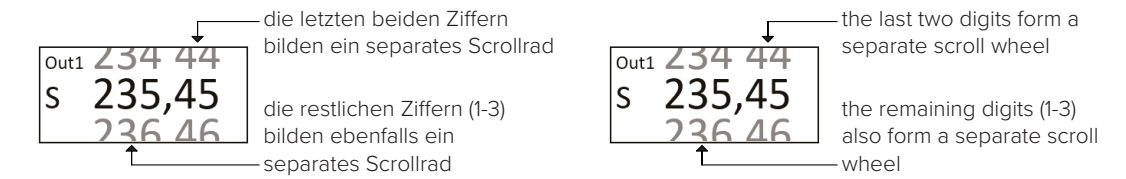

- Ein einzelnes Wischen nach oben / unten verändert den Wert um eine Stelle.
- Ein zweimaliges Wischen innerhalb kurzer Zeit (ca. 0,5s) lässt das Scroll-Rad anlaufen. Jedes weitere Wischen erhöht die Geschwindigkeit des Rads bis zur Maximalgeschwindigkeit.
- Um das Scrollrad beim gewünschten Wert zu stoppen, genügt ein einfaches Antippen.
- Ein Weiter- oder Zurückwischen speichert den geänderten Wert automatisch ab.
- A single swipe up / down changes the value by one digit or position.
- Swiping twice within a short time (approx. 0.5s) causes the scroll wheel to run. Each further swipe increases the speed of the wheel up until the maximum speed is reached.
- To stop the scroll wheel at the desired value, a simple tap is enough.
- Swiping forward or backward will save the changed value automatically.

Maßzeichnungen / Dimensional drawings

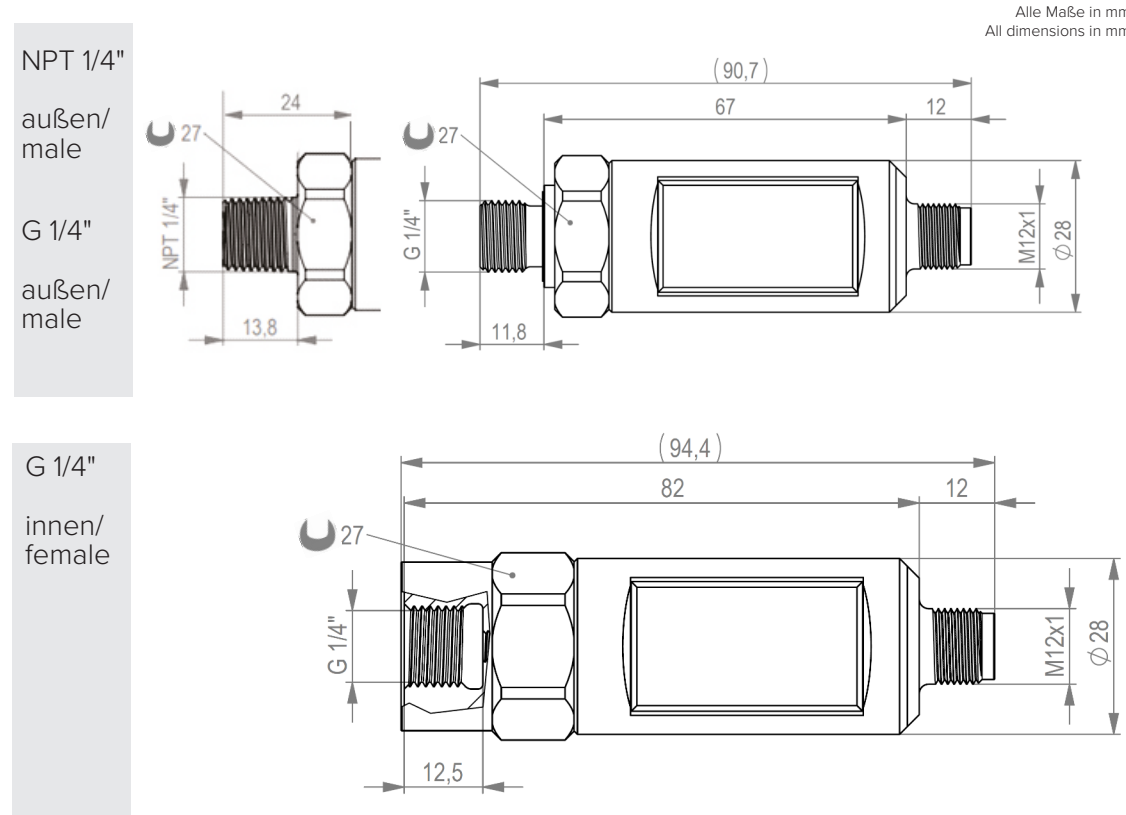

Technische Daten Technical Data

Messzelle	piezoresistive Keramik-Messzelle (Relativdruck)	Measuring cell	piezoresistive ceramic measuring cell (relative)
Messgenauigkeit	±0,5% FSO (GP, bei 23°C)	Measuring accuracy	±0,5% FSO (LP, at 23°C)
Betriebsspannung	9...30 VDC (13...30 VDC)	Operating voltage	9...30 VDC (13...30 VDC)
Ausgangsstrom	max. 200 mA je Ausgang	Output current	max. 200 mA per output
Betriebstemperatur	-25°C...+80°C	Operating temperature	-25°C...+80°C
Medientemperatur	-25°C...+100°C	Fluid temperature	-25°C...+100°C
Geeignete Fluide	Medien der Fluidgruppe 2	Suitable fluids	Fluid group 2 media
Schutzart	IP65 / IP67 / IP68	Protection rating	IP65 / IP67 / IP68
messstoffberührte Werkstoffe	1.4404; Al2O3 96%; NBR, FKM oder EPDM	Wetted materials	1.4404; Al2O3 96%; NBR, FKM or EPDM
sonstige Gehäuse-Werkstoffe	1.4301; Glas (bruchsicher verbaut); PE	Other housing materials	1.4301; glass (breakproof design); PE